SELEÇÃO DE FORNECEDORES - 157562

Nro Proposta 645 Nro Gerencial 157562 **Abertura** 19/03/2024 11:10:51 Descrição da proposta

SOLICITACAO MANUTENÇÃO CORRETIVA Comprador 12.053.184/0008-03 - INSTITUTO CEM - FORMOSA

Proposta criada por 12.053.184/0008-03 - INSTITUTO CEM - FORMOSA

Endereço de cobrança
AVENIDA OESTE JARDIM OLIVEIRA FORMOSA/GO 73.805-201 Telefone: (62) 9 9973-7067

Contato: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

Enderego de entrega
AVENIDA OESTE JARDIM OLIVEIRA FORMOSA/GO 73.805-201 Telefone: (62) 9 9973-7067

Contato: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

Encerramento 21/03/2024 09:00:00 Situação Encerrada Nro Processo 1803241/51393

Histórico de Publicação

	Data/Hora	Motivo	Encerramento
Publicação	13:39	INSERIDO AUTOMATICO	25/03/2024 09: 00:00
1ª Prorrogação	20/03/2024 13: 38:17	A nedido da unidade	21/03/2024 09: 00:00

TOTAL POR FORNECEDOR													
Cpf/Cnpj	Nome do Fornecedor	Contato	Docs	Certs	Cartas	Certifs	Ver Prop	Validade	Cond Pgto	Frete	Prazo Entrega	Fatura Mínima	Total Pedido
TOTAL DO PEDIDO						0,00							

PRODUTOS/SERVIÇOS DA PROPOSTA				
SERVIÇOS				
- MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VÍDEO-COLONOSCÓPIO MODELO EC-590 MP, FABRICAÇÃO FUJIFILM E NÚMERO DE SERIE: 1C553A269 1 Última Compra: R\$: 0,0000 Marca: Fornecedor:	Unidade: UN	Qtde Solic: 1,00	Menor Cotação:	
PRODUTO NÃO COTADO				

	51393
	Verificador
	código v
site:	9
da no	7011
nferi	ino 3
ser co	O CÓC
ode	ando
ento p	xo inform
nmo	
este do	a-ane
Ф	natur
cidad	r-288i
ıtenti	היות
. A al	hlic/v
mente.	OC/DII
gitaln	TIBIO
ido di	hr/vii
ssina	Com
o foi a	digital
umento	V07
docur	med//.s
0	Ċ

Nº O.S.	Orçamento de Manutenção Técnica				
103.106-24	Endoscopia				
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	Anmed Produtos Médicos Ltda. SCN QUADRA 1 BLOCO C SALA 907 ED BRASÍLIA TRADE CENTER, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF CNPJ 01378750/0001-64 (61) 3033-7535 atendimento@anmed.com.br				
Nome do Cliente:	INSTITUTO CEM FORMOSA				
Equipamento:	VIDEOCOLONOSCÓPIO				
Modelo:	EC-590MP				
Fabricante:	FUJIFILM				
Nº de Série:	1C553A269				
Item	Serviço a Ser Realizado				
Orçamento	Foram realizados diversos testes em nosso laboratório e identificamos que:				
Vedação Hermética	·				
Obs.:	Vazamento pela válvula da garrafa de água e sem imagem.				
ĺ					

Obs.:	Vazamento pela válvula da garrafa de água e sem imagem.
Angulação UP	A deflexão não está sendo realizada normalmente, inoperante.
Obs.:	Necessário abertura do sistema pra troca dos cabos.
Angulação Down	A deflexão não está sendo realizada normalmente, inoperante.
Obs.:	Necessário abertura do sistema pra troca dos cabos.
Angulação Right	A deflexão não está sendo realizada normalmente.
Obs.:	Necessário lubrificação e ajustes.
Angulação Left	A deflexão está sendo realizada normalmente.
Obs.:	Necessário lubrificação e ajustes.
Freio Right/Left	Os freios dos movimentos Right/Left estão funcionando corretamente.
Obs.:	Necessário ajustes.
Freio Up/Down	Os freios dos movimentos Up/down estão funcionando corretamente.
Obs.:	Necessário ajustes.
Ponta Flexível	A Ponta não está realizando os movimentos corretamente.
Obs.:	Necessário lubrificação e ajustes.
Tubo de Inserção	O tubo de inserção está em condições de uso.
Obs.:	
Tubo Conector	O tubo conector está em condições de uso, cone danificado, sinais de infiltração.
Obs.:	Necessário troca do cone e remoção de corosão.
Conector	O conector endoscópico está íntegro.

Obs.:				
Canal de Biopsia	O canal de biópsia não está com boa pressão.			
Obs.:	Inspeção no canal.			
Distal	Bloco distal íntegro, porém com lente CCD arranhada.			
Obs.:				
Canal de Ar	O canal de ar não está com boa pressão.			
Obs.:	Troca do mesmo.			
Canal de Água	O canal de água não está com boa pressão.			
Obs.:	Troca do mesmo.			
Borracha da Ponta	A Borracha da Ponta está integra.			
Obs.:	Porém devido ao serviço é necessário troca da borracha da ponta.			
Válvula de Água/Ar	A válvula de água e ar está funcionando corretamente.			
Obs.:				
Válvula de Aspiração	A válvula aspiração está funcionando corretamente.			
Obs.:				
Fibra de Luz	A fibra de luz está com boa luminosa.			
Obs.:				
CCD	CCD está íntegro até o presente momento, porém com lente arranhada.			
Obs.:				
Lente de Luz	As lentes de luz estão integras e arranhadas.			
Obs.:				
Lente da Objetiva	A lente objetiva está arranhada causando reflexo.			
Obs.:				
Placa Gerenciadora	Corrosão na placa causando perda da imagem.			
Obs.:	Reparo em Placa Gerenciadora.			
	CONDIÇÕES GERAIS			
Validade do orçamento	30 dias			
Forma de Pagamento	Boleto bancário 10 dias.			
Garantia	03 (três) meses			
Prazo de Execução	15 (quinze) dias uteis			

A garantia do serviço não cobrirá problemas decorrentes do mau uso do equipamento. Tais como variações de tensão, má instalação na rede elétrica, ou a falta de aterramento adequado. No caso de endoscópios flexíveis: furos nos canais de biópsia, ar ou água provocados por objetos pontiagudos como agulha de esclerose ou pinça de biópsia; quebra de lentes; furos na borracha da ponta; mordidas no tubo de inserção; ruptura/descolamento de canais devido a alta pressão (ar comprimido) ou mesmo avarias causadas pelo uso de produtos químicos não poderão ser cobertos pela garantia do serviço.

Todo orçamento está sujeito a alterações, uma vez que na abertura do equipamento, após a aprovação, seja identificada alguma peça a mais a ser substituída. Contudo será feita, previamente, a consulta/autorização junto ao cliente.

Sempre que houver necessidade de desmontagem completa do endoscópio, deverão ser substituídos os canais de água, ar e biopsia, assim como a borracha da ponta flexível. Na desmontagem completa serão executadas ainda as lubrificações dos cabos de angulação, ponta flexível e tubo de inserção.

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo informando o código 370116 e o código verificador 51393.

Os equipamentos biomédicos são muito sensíveis a longos períodos de armazenagem, seus componentes ópticos e eletrônicos, principalmente em se tratando de endoscópios flexíveis infiltrados, podem sofrer danos irreversíveis. Apesar de possuirmos depósitos adequados não nos responsabilizamos por problemas ocasionados durante o longo período de armazenagem dos mesmos em nossa assistência técnica.

APARELHO INFILTRADO: A **infiltração** é um processo micro-corrosivo, pode haver sequelas imprevisíveis em um futuro incerto, mesmo após manutenção. Os mais comuns são: quebra da Ponta Flexível, problema na Fibra de imagem nos Fibros e na imagem dos vídeos. Diante dessas informações a Anmed não se responsabiliza por qualquer consequência futura.

Valor Total: R\$ 9.450,00	
NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAL	S.
Desmontagem/ Montagem.	
Desumidificação e desinfiltração	
Troca dos canais de Ar E Água	
Troca do Cone	
Troca da borracha	
Reparo Placa Gerenciadora.	
Lubrificação e ajustes.	
Fechamento Hermético	
Controle de qualidade	
Brasília, 15 de março de 2024.	
Responsável Técnico: Wesley da Cunha Almeida CREA:070966406-0 DF	
Atenciosamente, Anmed.	De acordo em / /
, u u.	

ANMED LTDA.
SCN QUADRA 1 BLOCO C SALA 907, ED BRASÍLIA TRADE CENTER – ASA NORTE –
CEP 70.711-902 – BRASÍLIA - DF

Fone: (61) 3033-7535 atendimento@anmed.com.br



Documento assinado eletronicamente por JEZIEL BARBOSA FERREIRA, 476.308.411-91, DIRETOR GERAL, em 21/03/2024 às 12:25, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 21/03/2024 às 15:19, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 22/03/2024 às 12:00, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo informando o código 370116 e o código verificador 51393.